

BRUYANCE FREINS ARRIÈRE (USURE PLAQUETTES FREIN ARRIÈRE)

 CITROËN	INFO'RAPID	XANTIA II 5
DEPARTEMENT APRES VENTE QUALITE VEHICULES	<i>FILIALES/DR Responsable des ateliers Réparateurs Agréés Citroën</i>	N°12

CONCERNE

CITROEN XANTIA Tous Types.

CONSTATATION

Bruyance des freins arrière provoquée par une usure en oblique de la garniture des plaquettes de frein arrière.

DIAGNOSTIC

L'étrier de frein est décentré par rapport au disque de frein . la présence d'un dépôt métallique d'oxydation entre les faces d'appui de l'étrier de frein et du bras de suspension entraîne la mise en biais de l'étrier.

REMEDE APRES-VENTE

Supprimer l'oxydation entre le bras de suspension et l'étrier.

MODE OPÉRATOIRE :

Se procurer aux pièces de rechange :

- Deux vis référence PR (pour un étrier) 96172064 Berline
- Deux vis référence PR (pour un étrier) 440526 Break
- Déposer l'étrier de frein (voir brochure XANTIA BRE 0085)
- Nettoyer et graisser les faces d'appui du bras et de l'étrier
- Remonter l'étrier de frein en utilisant les vis de fixation neuves (couple de serrage 4,7 m.daN)

Temps facturable :

- Code M.O. : 2630 9999
- T.F. 1.80H - (1 côté)