

CLAQUEMENTS À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE SUR ROUTE DÉFORMÉE

 CITROËN	<i>INFO'RAPID</i>	XANTIA II 3
DEPARTEMENT APRES VENTE QUALITE VEHICULES	<i>FILIALES/DR Responsable des ateliers Réparateurs Agréés Citroën</i>	N°17

CONCERNE

CITROEN XANTIA ACTIVA - tous types jusqu'à OPR 8535.

CONSTATATION

Claquement à l'arrière du véhicule sur chaussée déformée ressemblant à un panier de roue de secours mal fixé.

DIAGNOSTIC

Jeu dans l'articulation inférieure du vérin anti devers actif.

REMEDE APRES-VENTE

Remplacer articulation ainsi que la chape 1.

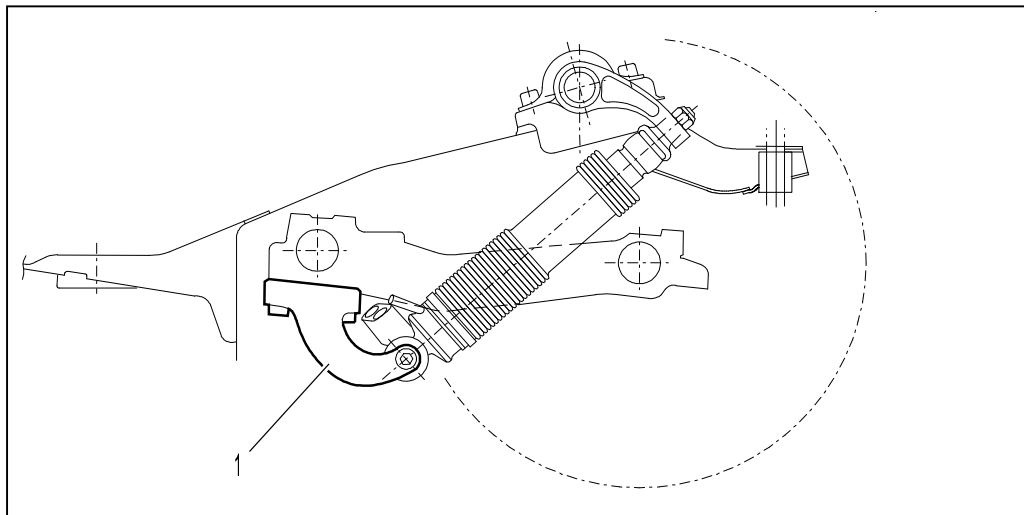


Figure: : B3BQ004D