

GRÉSILLEMENT DANS LA PLANCHE DE BORD CÔTÉ GAUCHE

 CITROËN	<i>INFO'RAPID</i>	XANTIA II 8
DEPARTEMENT APRES VENTE QUALITE VEHICULES	<i>FILIALES/DR</i> <i>Responsable des ateliers</i> <i>Réparateurs Agréés Citroën</i>	N°44

CONCERNE

CITROEN XANTIA phase 2 - Tous Types.

CONSTATATION

Grésillement provenant de la partie inférieure de la planche de bord, côté gauche, lors de l'arrêt du moteur avec indicateur de direction en fonctionnement.

DIAGNOSTIC

Le bruit est provoqué par la centrale clignotante qui est traversée par un courant de retour venant de l'alternateur à l'arrêt du moteur.

REMEDE APRES-VENTE

Poser une diode dans le circuit pour supprimer le courant de retour.

MODE OPÉRATOIRE :

Se procurer aux Pièces de Rechange une diode, Ref. 6555 QG.
Ouvrir la trappe de la boîte à fusibles et dégrafer le support des fusibles.
Déclipper le connecteur 13 voies marron, à l'arrière du support des fusibles.
Couper le fil en voie 5 B à 3 cm du connecteur.
Équiper le fil côté connecteur d'un clip CP6 et le fil côté faisceau d'un clip CP5.
Connecter la diode et la maintenir par un collier plastique sur le faisceau.
Remettre en place le connecteur 13 voies marron.
Verrouiller le support des fusibles et fermer la trappe.

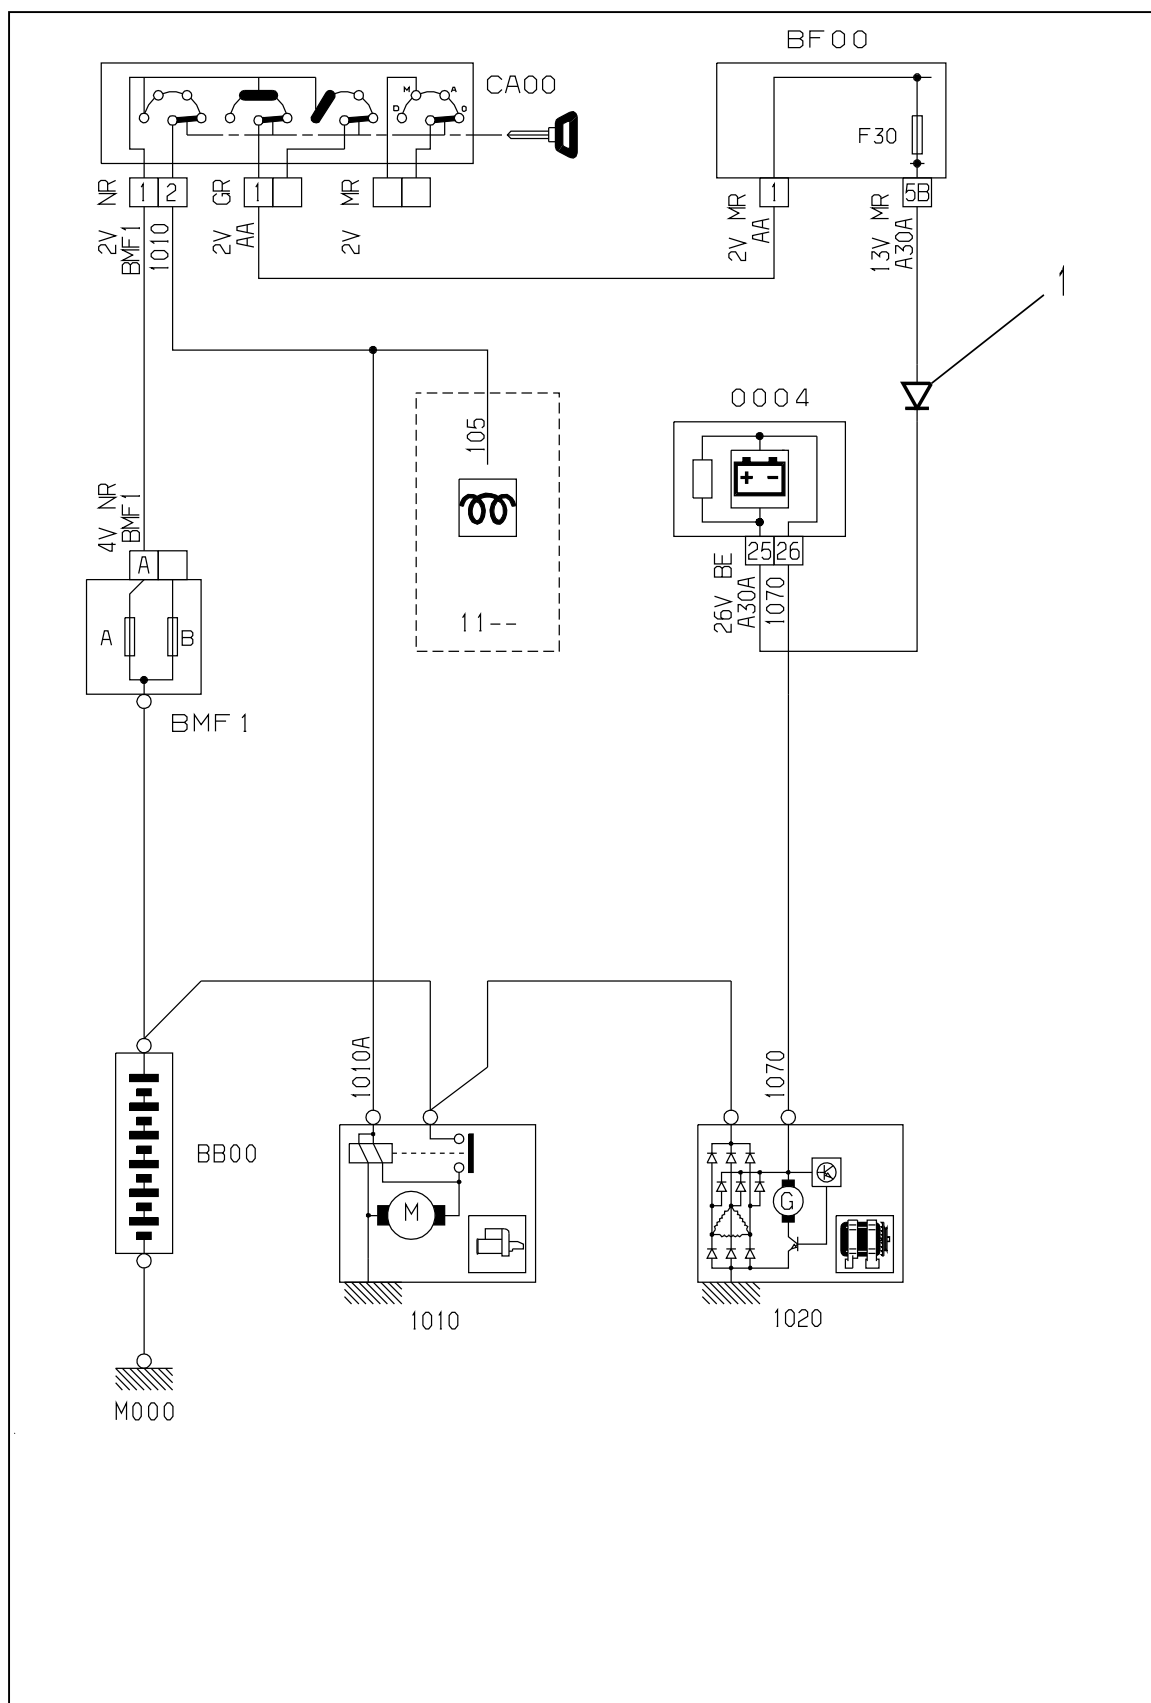


Figure: : D3AQ008P

Code M. O. : 5160 9999.

T.F. : 0 H 50.