

manque de souplesse de la suspension, véhicule en position "INTERMÉDIAIRE"- TT Essence et Diesel

 CITROËN	INFO RAPID	XANTIA
DEPARTEMENT APRES-VENTE QUALITE VEHICULE	CE - SUCC - AGENTS	3 N° 9

CONCERNE

CITROËN XANTIA TT Essence et Diesel.

CONSTATATION

Manque de souplesse de la suspension, véhicule en position "INTERMÉDIAIRE".


DIAGNOSTIC

La hauteur du véhicule en position "INTERMÉDIAIRE" est trop proche de la hauteur position "HAUTE".

REMEDE APRES-VENTE

Modification du cran de position "INTERMÉDIAIRE" sur la commande de hauteur.

Mode opératoire :

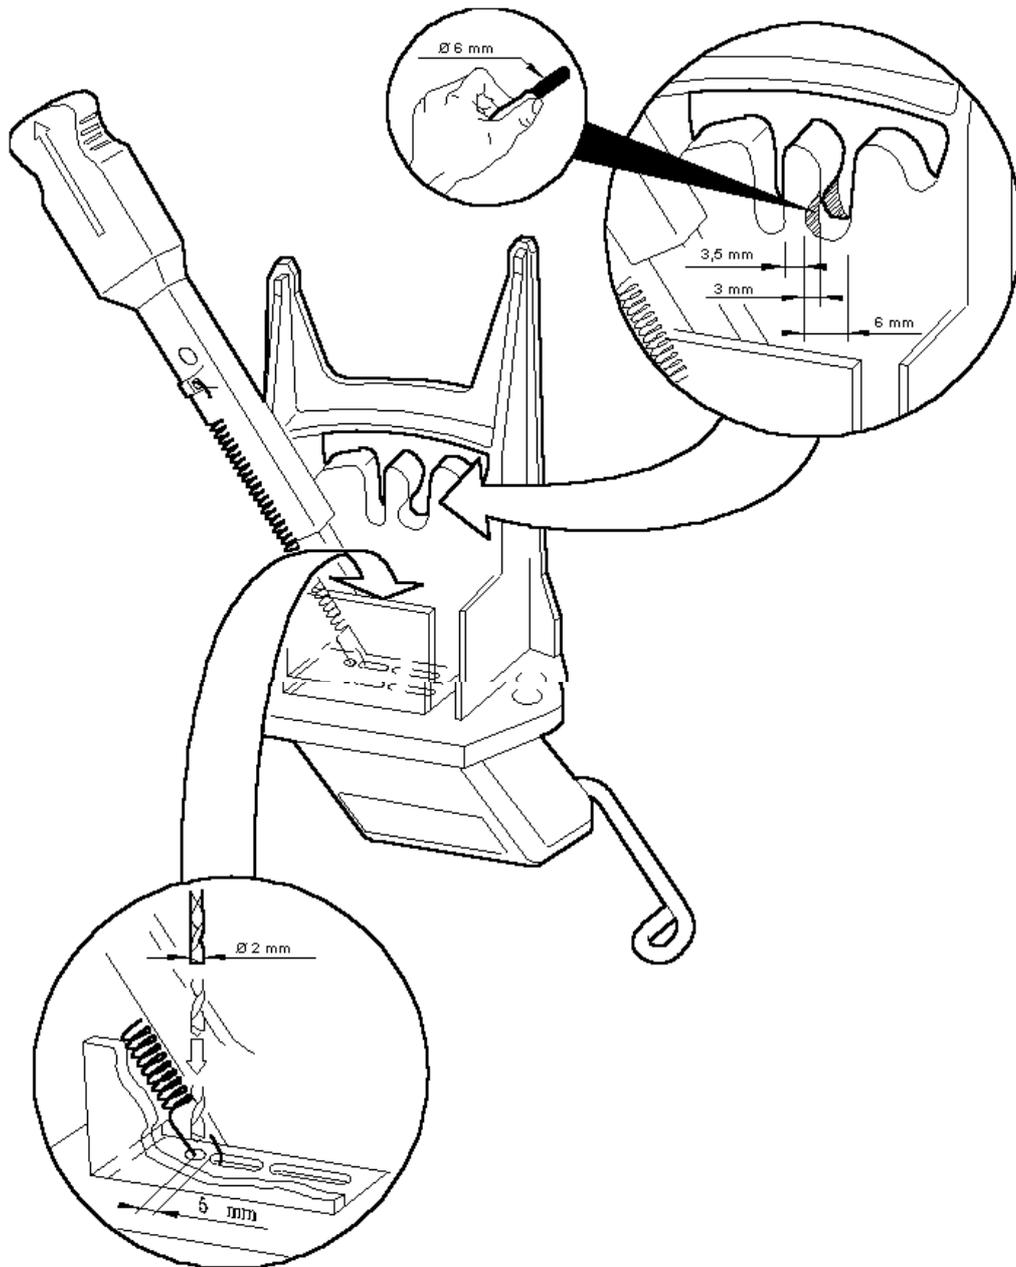

- Fig : 1 -

Déposer la commande de hauteur.

Sur le cran de position "INTERMÉDIAIRE" de la commande de hauteur, à l'aide d'une lime, réaliser une encoche de \varnothing 6 mm sur une profondeur de 3 mm.

ATTENTION : L'épaisseur finale de la cloison doit mesurer 3,5 mm MINI.

Changer le point d'ancrage du ressort de commande, afin de rattraper le jeu engendré par la réalisation de l'encoche :

- percer un trou de \varnothing 2 mm, à 5 mm de l'ancien accrochage du ressort
- positionner le ressort dans son nouveau point d'ancrage

Poser la commande de hauteur.

NOTA : Pour mémoire, la référence Pièce de Rechange de la commande de hauteur est 96 125 519 ZL.