

## CLAQUEMENTS FREINS AVANT

 <b>CITROËN</b>	<b><i>INFO'RAPID</i></b>	<b>XANTIA II 5</b>
DEPARTEMENT APRES VENTE QUALITE VEHICULES	<i>FILIALES/DR Responsable des ateliers Réparateurs Agréés Citroën</i>	<b>N°11</b>

### **CONCERNE**

**CITROEN XANTIA V6 - XHZ - phase 1 et 2, HDI - RHZ - phase 2, 1.9 Diesel Turbo - DHX - phase 2, équipées de la boîte de vitesses automatique.**

### **CONSTATATION**

**Claquements à l'avant du véhicule, perceptibles à basse vitesse sur chaussée déformée . bourdonnement en accélération, moteur en sous régime.**

### **DIAGNOSTIC**

Jeu des étriers de frein AV sur leur colonnette supérieure (étrier Bendix série 5ZO).

Le claquement peut être assimilé à un bruit d'élément porteur AV. Pour confirmation le bruit disparaît après une légère action sur la pédale de frein.

### **REMEDE APRES-VENTE**

Mettre en contrainte l'étrier sur ses colonnettes.

### **MODE OPÉRATOIRE :**

Se procurer aux Pièces de Rechange un kit, disponible sous la référence 4449 71.

Mettre le véhicule sur un pont élévateur 2 colonnes.

Déposer les roues avant.

Si le fil témoin d'usure de la plaquette extérieure passe au niveau de la fixation de l'étrier, le faire cheminer en partie supérieure entre le soufflet du piston et le levier de frein de parking.

Déposer les vis (1) de fixation de l'étrier.

Nettoyer et enduire les filets des vis de LOCTITE FRENETANCH.

Positionner le ressort au point de fixation supérieur et monter la vis.

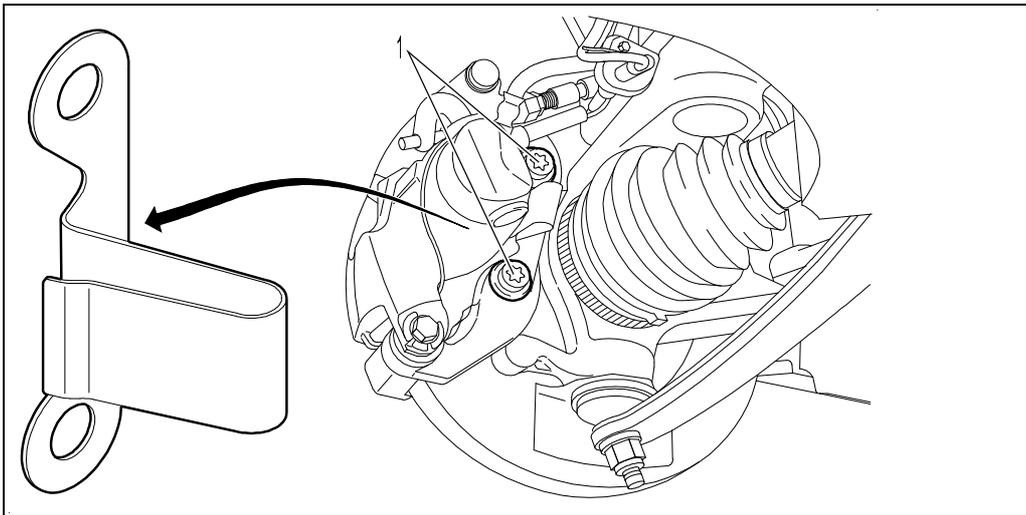


Figure: : B3FQ00CD

Comprimer la lame ressort en la poussant vers le piston de l'étrier et monter la seconde vis.  
Serrer les vis (1) à 10,5 m.daN.  
Remonter les roues et mettre le véhicule au sol.  
Code M. O. : 2573 9999.  
T.F. : 0 H 75.